



2013년 7월 26일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품안전조사과장 장금영 / 사무관 김석무 (02-509-7253)
※ 리콜제품 전시 및 설명 : 7.25(목) 10:30, 의류시험연구원별관(경기 안양시)

구조적 안전성이 결여된 우산 등 여름용품, 세균 검출된 면봉 등 생활용품 16개 제품 리콜명령

- 기술표준원(원장:성시현)은 '13년 시판품 안전성조사 계획에 따라, 우산, 물놀이 기구 등 여름용품 및 면봉 등 생활용품 496개 제품을 대상으로 안전성조사를 실시한 결과,
 - 우산(8개), 스포츠용 구명복(4개) 및 공기주입보우트(1개), 면봉(1개) 등 16개 제품은 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 리콜 명령함
- 리콜 조치된 16개 제품의 결함내용은 다음과 같음.(제품별 상세 결함 내용은 붙임 「안전성조사결과 리콜명령 대상제품」 참조)
 - 우산은 8개 제품이 구조적 안전성에 결함이 있는 것으로 조사됨. 우산 표면은 천에서 물이 튕겨져 나가거나 흘러내려야 하나 물이 표면에 흡수되거나 안쪽으로 새는 결함이 발생하고, 대의 강도가 약해 부러지거나, 손잡이와 캡의 조립강도가 낮아 잘 풀리며, 원단 이음의 재봉 간격이 넓어서 물이 새는 등의 제품 결함이 확인됨
 - 스포츠용 구명복 4개 제품은 피부와 자주 접촉할 수 있는 부분인 투명한 비닐(폴리염화비닐, PVC)에서 내분비계 장애물질인 프탈레이트 가소제가 기준치의 최대 193배까지 초과하여 검출됨
 - 공기주입보우트 1개 제품은 피부와의 접촉이 가능한 제품 표면에 프탈레이트계 가소제가 기준치의 최대 172배까지 초과함

- **면봉** 1개 제품은 세균 검출량이 기준치의 최대 400배까지 초과하여 피부 염증을 유발할 수 있는 것으로 조사됨
 - **물안경** 1개 제품은 굴절력 시험에서 기준치에 미달되어 높은 도수로 인해 어지러움증을 유발하고, 평행도 시험에서 기준치에 미달하여 원근감이 결여되어 특정 시설, 물체, 장애물 등에 부딪칠 수 있는 것으로 확인됨
 - **수영복** 1개 제품은 프탈레이트계 가소제가 기준치의 67배를 초과하였고, 허리부위 조임끈이 옷에 고정되어 있지 않아 늘어진 끈이 물놀이 시설 및 기구 이용시 해당 시설 및 기구와 결합함으로써 사고가 발생할 수 있는 것으로 조사됨
- 이번 리콜 처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 **수리나 교환 또는 환불** 등을 해주어야 함
- 이를 위해, 해당 기업들은 리콜 조치된 사실을 안 날로부터 10일 이내에 리콜이행계획서, 2개월 이내에 리콜이행결과보고서를 기술표준원에 제출해야 하며
 - 기술표준원은 금번 리콜 처분된 제품에 대해 기업들의 리콜이행결과보고서 제출 후 1개월('13.9월末~10월中) 이내에 리콜 이행점검을 완료할 계획임
- 기술표준원은 리콜 제품에 대한 정보를 **제품안전포털시스템(www.safetykorea.kr)**에 공개하며,
- **위해상품차단시스템**에 해당제품 바코드 등 제품 정보를 등록하여 전국 유통매장에서의 판매를 원천적으로 차단할 예정임

※ 붙임 : 안전성조사결과 리콜명령 대상제품 1부



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 기술표준원 제품안전조사과 김석무 사무관 (☎ 02-509-7253)에게 연락주시기 바랍니다.

참고

안전성조사결과 리콜명령 대상제품(19개)

□ 우산 : 8개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
진경산업 (주)	중국	-	MCU-1022	캠의 조립강도 부적합(폴립) (기준 : 견고하게 조립되어 폴리지 않을 것)		수거·수리· 교환
(주)유진 양산	중국	-	엘르 별밤 3단 전자동 우산	- 발수도 부적합(80) (기준 : 90 이상) - 캠의 조립강도 부적합(폴립)		수거·교환
장 미	중국	-	삼립체크 날씬이	- 내수도 부적합 : 16 (기준 : 30 mbar 이상) - 손잡이의 조립강도 부적합 (폴립) - 굽힘강도 부적합(구부러짐) (기준 : 구부러짐이 없어야 함) - 품질표시 미비 - 차외선 차단율, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환
(주)일경 훼미리	중국	-	IK-058	- 발수도 부적합 : 80 - 손잡이와 대의 강도 - 211N 부적합 (기준 : 420N의 힘까지 균열· 파손·이완이 없어야 함.) - 원단의 이음 부적합(6땀) (기준 : 8땀이상/2.54cm)		수거·교환
H·D UMBRELLA	중국	-	-	- 발수도 부적합 : 80 (기준 : 90 이상) - 굽힘강도 부적합(구부러짐) (기준 : 구부러짐이 없어야 함) - 품질표시 미비 - 모델명, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
H·D UMBRELLA	중국	-	햇소밀란	- 발수도 부적합 : 70 - 원단의 이음 부적합(6땀) - 품질표시 미비 - 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환
도도 파트너스	중국	-	퍼피편 완전자동 우산	- 발수도 부적합 : 80 - 내수도 부적합 : 28 (기준 : 30 mbar 이상) - 품질표시 미비(제조사명)		수거·교환
(주)이랜드 월드	중국	-	VKUL3230 01	- 발수도 부적합 : 70 - 내수도 부적합 : 15		수거·교환

□ 스포츠용 구명복 : 4개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)거화 스포츠	중국	B021R077 -1002	SJL-KC11B 40	- 가소제 104~133배 검출 - DEHP: PVC투명 10.4 % - DEHP: PVC은색투명: 13.3 % (기준: 0.1 % 이하) - 품질표시 미비(종류)		수거·교환
(주)거화 스포츠	중국	B021R095 -2001	SJM-KC12 P40	- 가소제 194배 검출 - DEHP: PVC투명 19.4 % (기준: 0.1 % 이하) - 품질표시 미비(종류)		수거·교환
(주)현후 ALF	중국	B021R077 -1001	LGJE-011B UE40	- 가소제 52~134배 검출 - DEHP: PVC투명 5.2 % - DEHP: PVC은색: 13.4 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환
(주)거화 스포츠	중국	B021R095 -2001	SJM-KC15 Y40	- 가소제 143배 검출 - DEHP: PVC투명 14.3 % (기준: 0.1 % 이하) - 품질표시 미비(종류)		수거·교환

□ 공기주입보우트 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)두로 카리스마	중국	A181R036 -9001	3MAN BOAT	- 가소제 146~172배 검출 - DEHP: PVC녹색 17.2 % - DEHP: PVC노걸이검정15.2 % - DEHP: 끈고리검정 14.6 % (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환

□ 면봉 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)지에스 왓슨스	중국	-	왓슨스 면봉 300*2	- 세균수및진균수 검출 - 일반세균수 : 13000 CFU/g - 진균수 : 120000 CFU/g (기준 : 300 CFU/g 이하)		수거·교환· 환급

□ 물안경 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
ALPS	한국	-	PCG-1503	- 굴절력 부적합 - 0.37 디옵터 (기준: 0±0.125 디옵터) - 평행도 부적합 - 0.24 디옵터 (기준: 0.167 프리즘 디옵터 이하)		수거·교환

□ 수영복 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)F&F	한국	-	71SW44331 -1	- 가소제 검출 - DEHP, BBP, DBP : 프 린트 부분6.721 % (기준 : 0.1 % 이하) - 코드 및 조임끈 - 허리부위 조임끈이 옷에 고정되어 있지 않음 (기준 : 조임끈 사용시 출 구점으로부터 등거리 한 곳 이상에 Bar tacking을 하여 옷에서 분리되지 않을 것)		수거·교환