



2014년 7월 25일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품시장관리과 전민영 과장(043-870-5410), 김석무·김상걸 사무관(5421)
※ 리콜제품 전시 및 설명 : 7.24(목) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포시 금정동)

선풍기 2개, 공기주입보트 1개 등 8개 제품 리콜 실시 - 에어컨 선풍기 수영복 공기주입보트 등 여름철용품에 대해 안전성조사 실시 -

□ 국가기술표준원(원장: 성시현)은 에어컨, 선풍기, 수영복, 공기주입보트 등 여름철 용품 14개 품목 273개 제품을 포함한 467개 생활용품에 대해 집중적인 안전성 조사를 실시함

○ 안전성 조사 결과, 소비자 안전에 위해가 있다고 확인된 8개 제품에 대해 리콜명령함

◆ 리콜대상 제품(8개)

- 여름용품 : 선풍기(2개), 공기주입보트(1개), 우산(1개), 전격살충기(1개)
- 기타 생활용품 : 가속눈썹(1개), 가속눈썹접착제(1개), 유아용캐리어(1개)

□ 리콜조치된 8개 제품의 결함내용은 다음과 같음(상세 결함내용 붙임 참조)

- 선풍기 2개 제품은 선풍기 날개가 회전하지 못하도록 정지시킨 후 이상이 없는지를 확인하는 시험에서 절연이 파괴되거나 전선의 온도가 기준을 초과하는 등 감전과 화재의 위험이 있는 것으로 나타남
- 전격살충기 1개 제품은 전류가 흐르는 충전부에 사용자의 손이 직접 닿을 수 있도록 제작되어 감전의 위험이 있는 것으로 조사됨
- 공기주입보트 1개 제품은 노의 강도를 측정하는 하중시험에서 노가 파괴됨
- 우산 1개 제품은 굽힘강도 시험에서 우산대가 파손되고 도금 내식성 시험에서 불량한 것으로 나타남
- 가속눈썹 1개 제품은 내분비계 장애물질인 유기주석화합물이 최대 152배 까지 초과 검출되어 간이나 신장을 손상시킬 우려가 있는 것으로 조사됨

- 가속눈썹접착제 1개 제품은 소화기 및 호흡기 장애를 유발할 수 있는 폼알데하이드가 기준치의 97.8배를 초과하였음
- 유아용캐리어 1개 제품은 유아가 앉는 부분에서 내분비계 장애 물질인 프탈레이트계 가소제가 309배 초과하여 검출됨
- 국토원은 금번 리콜제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고 위해상품판매차단시스템에 제품 바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정임
- 이번 안전성조사 결과, 그동안 국가기술표준원이 안전성 조사 대상으로 집중 관리해온 선풍기, 에어컨 등 대표적 여름철 전기용품의 부적합률*(안전기준 위반)이 지속적으로 감소한 것으로 나타났음
 - * 주요 여름철 전기용품 부적합률 : '11년(23.1%)→'12년(16.5%)→'13년(6.2%)→'14년(4.9%)
- 특히 에어컨, 빙삭기, 아이스크림제조기, 전기훈증살충기, 전기에어커튼, 구명복, 선글라스 등 7개 품목은 안전기준 위반제품이 없었음
- 그러나 국토원 관계자는 소비자 안전을 위협하는 제품이 근절될 때까지 안전성조사와 단속을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔음
- 이번에 리콜명령 받은 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 판매된 제품에 대해서는 다른 제품으로 교환 또는 수리 등을 해주어야 함
 - 국토원은 소비자가 금번 리콜대상 제품을 제조, 수입, 판매한 사업자에게 수거, 교환, 수리 등을 해 줄 것을 적극 요구할 필요가 있으며,
 - * 리콜명령 받은 제품은 「제품안전정보센터」 접속 → 좌측 상단에 위치한 「리콜」 클릭 → 「리콜정보검색」에서 확인
 - 유통매장에서 해당 물품 발견시 국가기술표준원(043-870-5434) 또는 한국제품안전협회(02-890-8300)에 신고해 주실 것을 당부함



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 김석무·김상걸 사무관 (☎ 02-509-7251,2)에게 연락주시기 바랍니다.

참 고

제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품(8개)

□ 선풍기 : 2개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)엘디 (031) 356-7369	한국	HH07898 -8004A	LD-B801	○ 이상운전(모터동작을 정지) - 절연파괴, 불꽃 발생 - 권선온도 기준초과 ※ 측정 : 243.1℃, 기준 : 165℃ ○ 부품 임의 변경 - 코드 변경, 콘덴서 및 온도퓨즈 누락		수거· 교환
삼보전기 공업사 (031) 855-7075	한국	SH07021 -1006	SF-50	○ 이상운전(모터동작을 정지) - 절연파괴 ○ 부품 임의 변경 - 스위치, 콘덴서, 플러그 변경, 온 도퓨즈 누락		수거· 교환

□ 전격살충기 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Zhongshan Yaling Electrical Appliance Co., Ltd ((주)하우스 키피) (032) 672-6363	중국	JU071017 -12002B	IPU-12	○ 충전부에 대한 감전보호 - 테스트핑거가 충전부에 접촉 ○ 부품 임의 변경 - 파워코드, 플러그, 외관, PCB발광 램프 등		수거· 교환

□ 공기주입보트 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
BESTWAY INFLATAB LES & MATERIA L.CORP (홈플러스(주)) (02) 3459-8464	중국	A071R031- 4008	GS_RX-4000 레프팅보트 _SET	○ 노 하중시험에서 제품파손		수거· 교환

□ 우산 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
LMNOP (LMNOP) (031) 595-3346	중국	-	MONSTER STAR	○ 굽힘 강도 - 파손 발생 (기준 : 절단 또는 구부러짐 이 없을 것) ○ 도금의 내식성 불량 - 안살 전체면이 흑색으로 변함 (기준 : 전체면이 흑색이 되지 않아야 함) ○ 표시사항 미비 - 표시형식 오류 (품질경영촉진법으로표기)		수거· 교환

□ 가속눈썹 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
다스무역 (031) 811-0357	베트남	A012R044 -2001	아리따움 속눈썹 Intense Black 10호 베이비캣	○ 유기주석화합물 1.8~152배 초과 - DBT : 152.3 mg/kg 검출 - TBT : 1.8 mg/kg 검출 (기준 : 각1.0 mg/kg 이하)		수거· 교환

□ 가속눈썹접착제 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Dio Cemical (031) 766-3393	한국	B852H002 -3001	시아노아크 릴레이트 (흑색)	○ 폼알데하이드 97.8배 초과 - 1,956 mg/kg 검출 (기준 : 20 mg/kg 미만)		수거· 교환

□ 유아용캐리어 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)두루 코리아 비비 (031) 574-0011	한국	B391H001 -3001	DRK1203	○프탈레이트계 가소제 309배 초과 - 좌면연질PL검정 : DEHP 30.7%, BBP 0.2% (기준치 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조연월 미표시 - 사용상주의사항 일부 미표시		수거· 수리· 교환